

São Caetano do Sul, 14 de Novembro de 2002
COMUNICADO VSE-163/2002

À Rede de Concessionárias / Oficinas Autorizadas

At.: Gerente de Serviço

Ref.: **DICAS DE SERVIÇO - INFORMAÇÃO AVANÇADA**

Conforme comunicado através do fax VSE - 024/98 de 04/12/98, estamos enviando o pacote de Dicas de Serviço avançadas desta semana.

No final de cada mês estas Dicas serão agrupadas e remetidas oficialmente na forma habitual.



Ronaldo Berg
Gerente
Engenharia de Serviço



Avançado

DICAS DE SERVIÇO

NOVEMBRO DE 2002 - SEMANA DE 18/11/02 a 22/11/02

VEÍCULO	ASSUNTO	PROVÁVEL CAUSA / MODIFICAÇÃO	ORIENTAÇÃO PARA A REDE
Novo Corsa / Meriva	Válvula de Purga / Cânister - Ruído	Ocorrência de ruído tipo “pulsação” provocado pela atuação normal da válvula de purga do cânister, ruído amplificado pelo local da fixação da válvula / cânister.	Para eliminar a amplificação do ruído, aplicar calço na fixação do cânister, obtido a partir de um pedaço de borracha de no mínimo 5 mm de espessura , conforme dimensões mostradas na figura. 

Esta publicação destina-se exclusivamente ao uso de General Motors do Brasil Ltda. e de sua Rede de Concessionárias e Oficinas Autorizadas. A reprodução e/ou divulgação da mesma, no todo ou em parte, dependerá de prévia autorização, por escrito, da General Motors do Brasil Ltda. Os infratores estarão sujeitos as sanções previstas em lei.